



HD22P20

Kia Seltos (20-up) Installation Kit Contents / Instructions d'installation

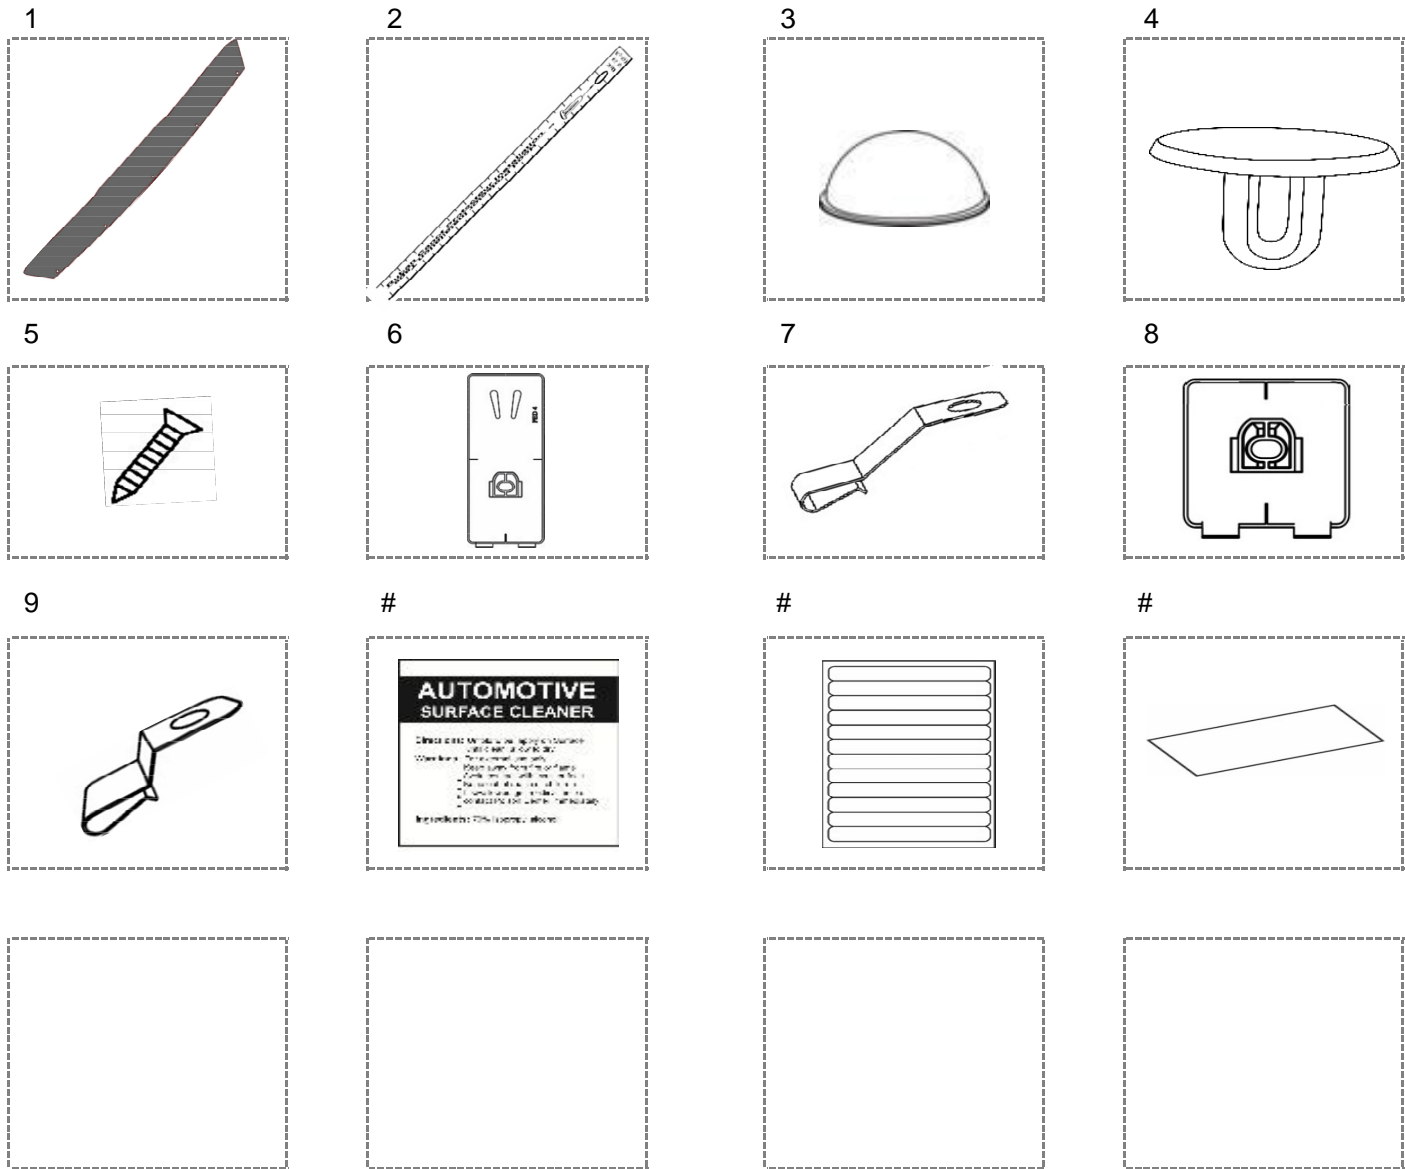

#	Qty.	Description
1	1	Hood protector/Protège-capot
2	1	Installation tape measure/Mètre à ruban d'installation
3	2	Bumpers
4	5	Pins/Épingle
5	5	Screws/Vis
6	3	Large Adhesive pedestals/Grand socles adhésifs
7	3	Large Metal mounting brackets Grands supports de montage en métal


#	Qty.	Description
8	2	Small Adhesive pedestals/Petits socles adhésifs
9	2	Small Metal mounting brackets/Petits supports de montage en métal
10	1	Surface Cleaner/Nettoyant de surface
11	1	Re-useable tape strips/Bandes de ruban adhésif réutilisable
12	5	Anti-abrasion film pads small/Tampons anti-abrasion petit

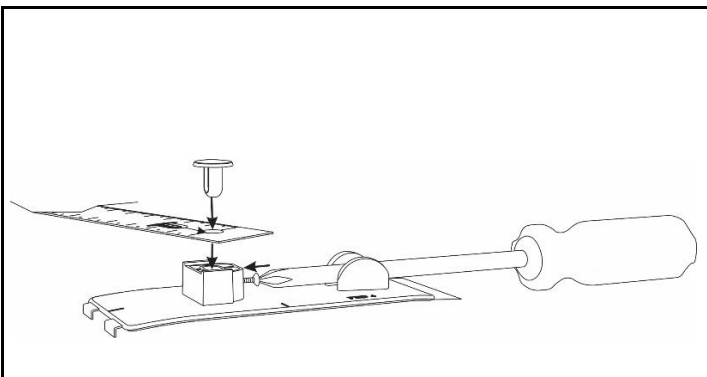

1 Prepare tape measure

NOTE Insert a pin through the hole in the hood protector installation tape measure supplied and into one of the large adhesive pedestals and install a screw into the pedestal


Insérez une épingle dans le trou du ruban à mesurer pour l'installation du protecteur de capot fourni et dans l'un des grands socles adhésifs, puis installez une vis dans le socle.

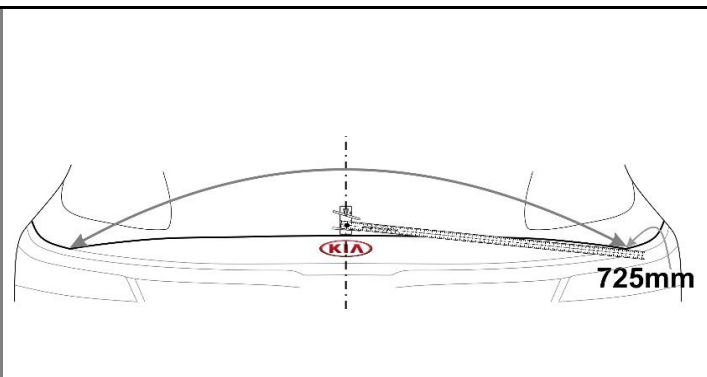

2 Locate the center pedestal

NOTE Use the installation tape measure to confirm the pedestal is centered by measuring to the two front corners of the hood. Move the pedestal left or right until it is perfectly centered. The measurement provided is an approximation and is provided as a starting position.


Utilisez le ruban à mesurer pour vérifier que le piédestal est centré en mesurant les deux coins avant de la hotte. Déplacez le socle vers la gauche ou la droite jusqu'à ce qu'il soit parfaitement centré. La mesure fournie est approximative et est fournie comme position de départ.

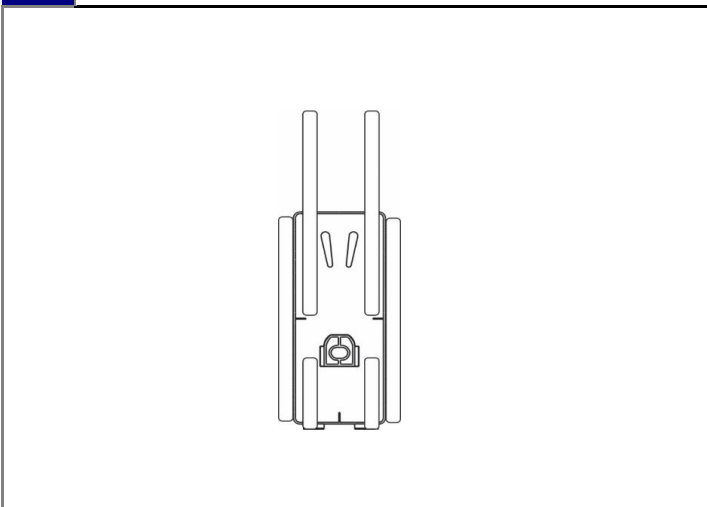

3 Outline center pedestal

NOTE Once the location of the center pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.

Une fois que l'emplacement du socle central a été défini, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.

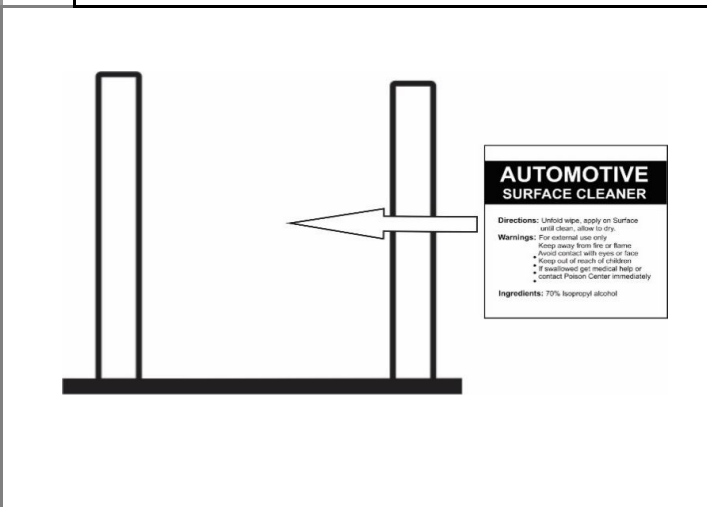


4 Clean the surface/Nettoyer la surface

NOTE Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

'Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.

Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond. *'Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.*



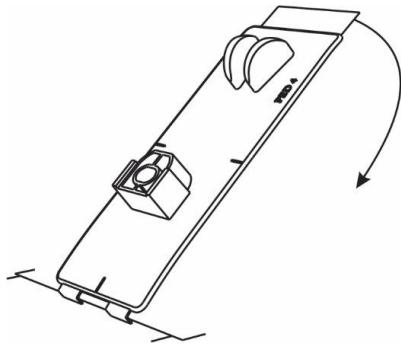

Permanently attach pedestal

5


NOTE

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape strips and “wet out” the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.



Important: “wetting out” of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.

Repeat for other side
répéter pour l'autre côté

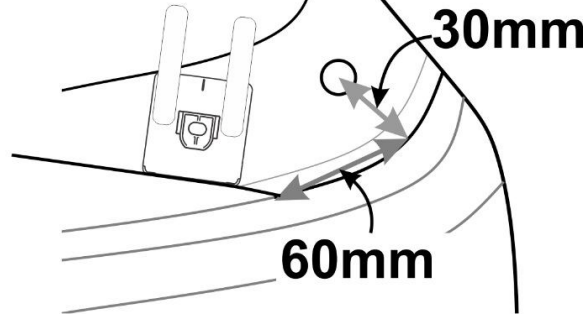


Install bumpons/Installer bumpons

6

NOTE

Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from the bumpons and place them in position on the hood.
En utilisant les dimensions indiquées dans l'illustration, retirez le support de protection des bumpons et placez-les sur le capot.

HD22P20 Rev0.18Mar24

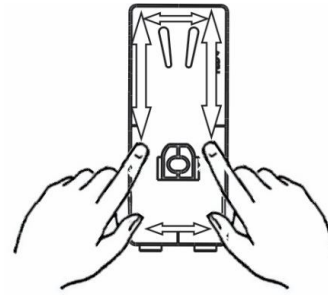

Permanently attach pedestal

5B


NOTE

Retirez le support rouge de l'adhésif et installez-le sur la surface de la hotte. Astuce: Accrochez les doigts sur le piédestal par-dessus le bord de la hotte et faites pivoter l'appareil en position. Après l'installation, retirez les bandes adhésives et «mouillez» la base du socle en appliquant une pression avec votre pouce sur la surface des socles.



Important: le «mouillage» du socle garantira une adhésion maximale

Repeat for other side

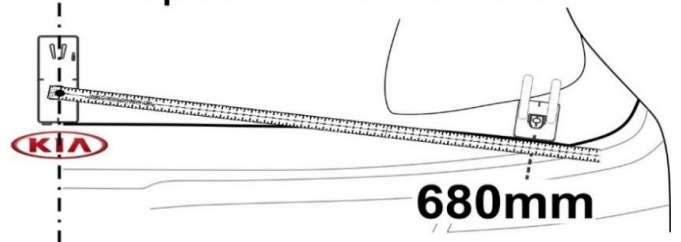

répéter pour l'autre côté


Temporarily position outer pedestals
Installer temporairement les socles extérieurs

7


NOTE

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.
'En utilisant les bandes adhésives repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée.


Alignez le trou central avec le repère central du

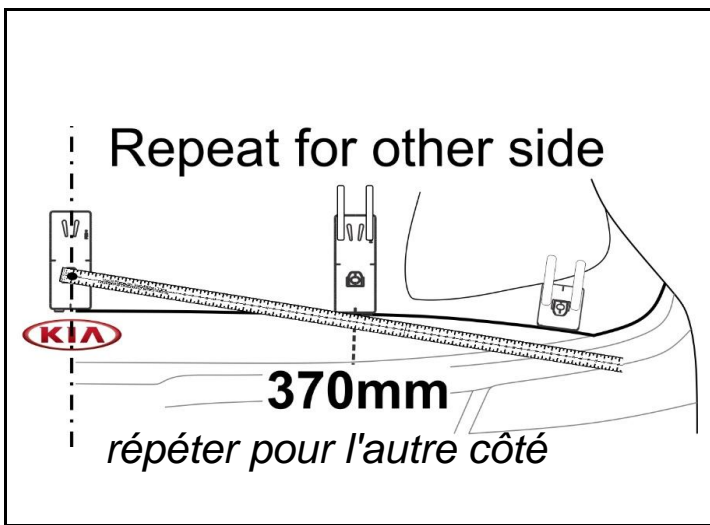


NOTE	Temporarily fit large pedestals	8
	<p>Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.</p> <p><i>'À l'aide des bandes de ruban repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée.</i></p>	

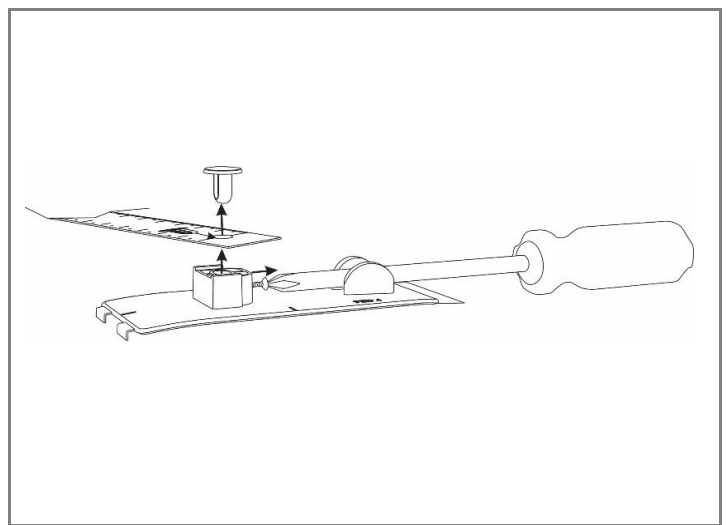


NOTE	Remove installation tape measure	9
	<p>Remove the hood protector installation tape measure by loosening the screw and removing the pin. <i>'Retirez le ruban à mesurer pour l'installation du protège-capot en desserrant la vis et en retirant la goupille.</i></p>	

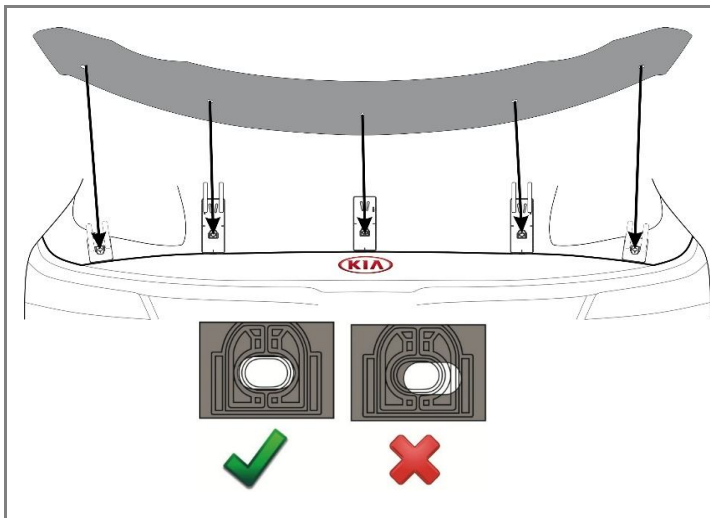

NOTE	Test fit hood protector	10
	<ol style="list-style-type: none"> Align the centre hole with the centre mark on the anti-abrasion pad. Verify the holes in the protector align with the those in the two pedestals. If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered. 	



NOTE	Étape 4 French	10
	<ol style="list-style-type: none"> Alignez le trou central avec la tique centrale du tampon anti-abrasion. Vérifiez que les trous du protecteur sont alignés sur ceux des piédestaux. Si nécessaire, repositionnez les piédestaux que toutes les positions de fixation soient correctes et que le 	

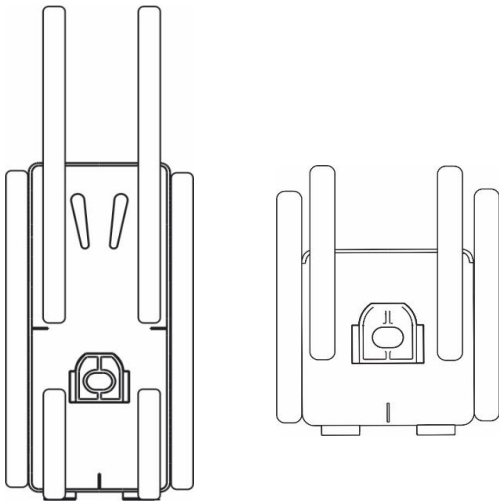

Outline pedestals/Contour piédestal


6

NOTE

Once the location of each pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.

'Une fois que l'emplacement de chaque piédestal est établi, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time! Le marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première fois!

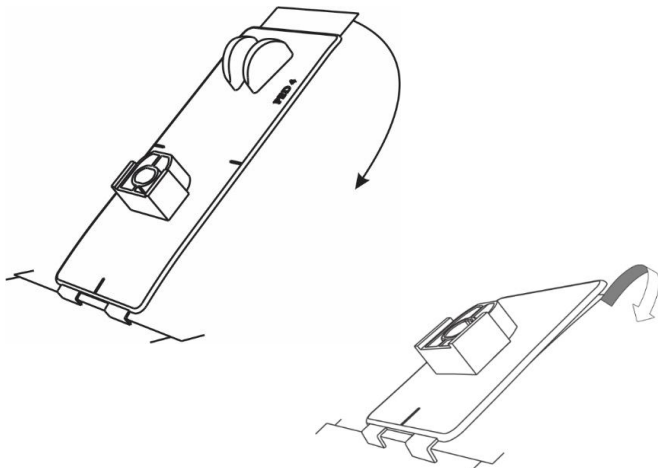

Attach pedestals/Fixez socles


8A

NOTE

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. **Tip:** Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape

*Retirer le support rouge de l'adhésif et l'installer sur la surface du capot. **Astuce:** accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, enlever les bandes de ruban et de "mouiller" la base du piédestal en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface des piédestaux.*

HD22P20 Rev0.18Mar24

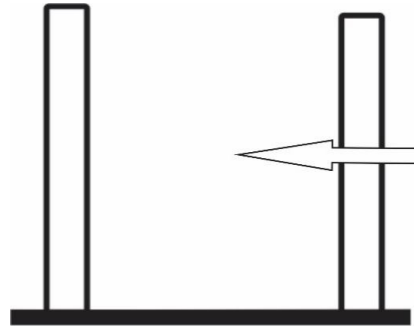

AUTOMOTIVE SURFACE CLEANER

Directions: Untinted wipe, apply on Surface until clean, allow to dry.

Warnings: For external use only.
 • Keep away from fire or flame.
 • Avoid contact with eyes or face.
 • Keep out of reach of children.
 • If swallowed get medical help or contact Poison Center immediately.

Ingredients: 70% Isopropyl alcohol


Clean the surface/Nettoyer la surface

7

NOTE

Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

'Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.

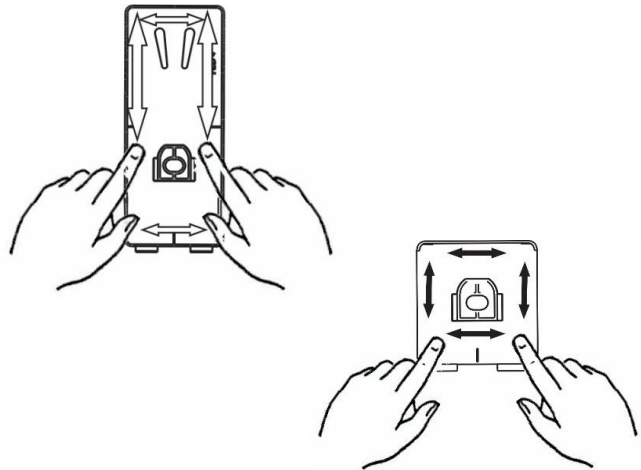


Attach pedestals/Fixez socles

8B

NOTE


Important: "wetting out" of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.

Important: "un mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale adhésif.

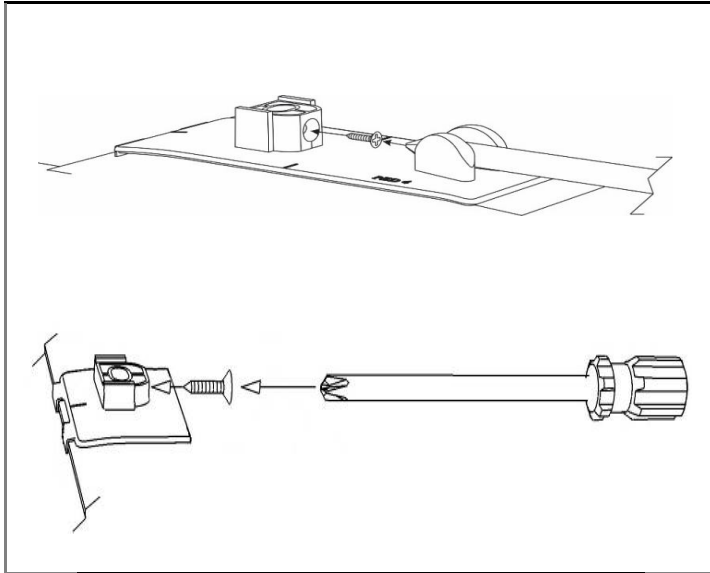


Start screws/Commencez vis **9**

NOTE
 Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.
'Lancer' Lancer une vis dans chaque le socle quelques tours. La pointe de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation permet d'installer plus tard.

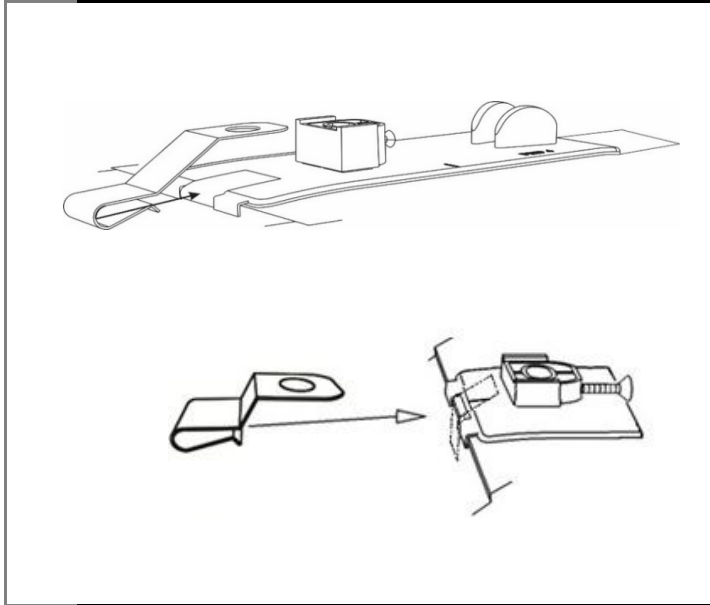


Install metal brackets/Installez les supports métalliques **11**

NOTE
 Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads. Ensure the bracket is fully seated over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.
'Pousser supports métalliques de fixation sur le bord de la hotte alignée avec les plots anti-abrasion. Vérifiez que le support est entièrement assis sur le bord de la hotte et le trou du support est aligné avec le trou dans le le socle.

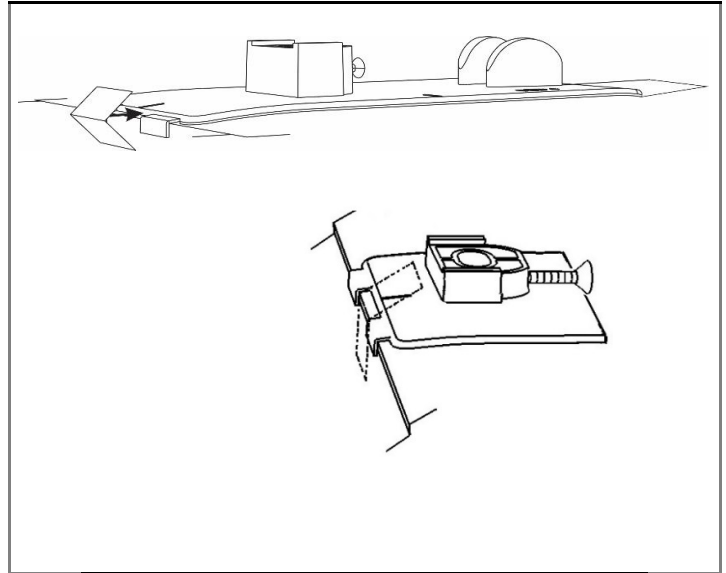


Install anti-abrasion film/Installer film anti-abrasion **10**

NOTE
 Peel and fold the anti-abrasion film pads in half over the hood edge between the fingers on each of the mounting pedestals.
'Peler et plier les plaquettes de film anti-abrasion dans la moitié sur le bord de la hotte entre les doigts sur chacune des socles.

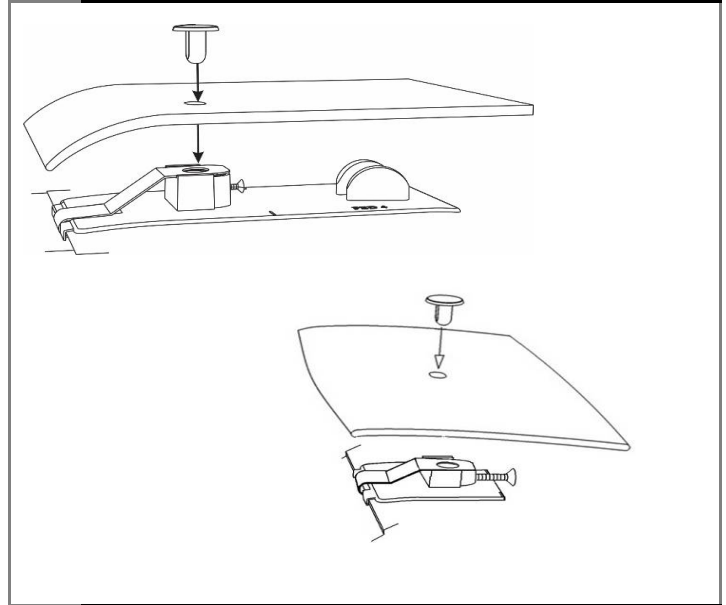

Install pins/Installer des Epingle **12**

NOTE
 Install a pin through the protector and into the pedestals.
Installez une épingle à travers le protecteur et dans les piédestaux.

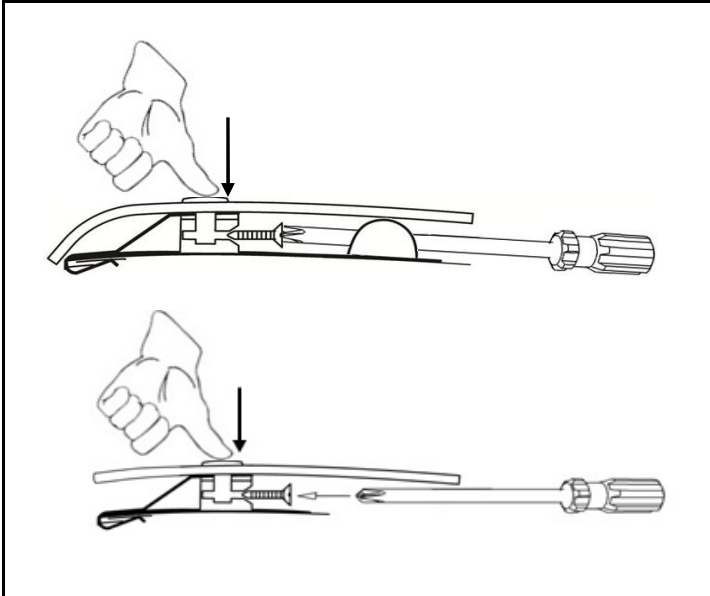

Tighten the screws
Serrer partiellement les vis

13

Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.

'Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer une bonne assise des composants, tout en serrant la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour les emplacements de piédestal restants.

NOTE