


Installation Instructions

Nissan Pathfinder 2013-16

PARTS LIST/ LISTE DES PIÈCES

Hood protector installation tape measure
Ruban capot protecteur installation

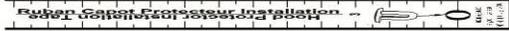

Hood protector
Défecteur de capot



Large pedestals (3)
Piédestaux adhésifs grande (3)



Small pedestals (4)
Corps d'agrafe petit (4)



Pins (7)
Goupilles (7)



Screws (7)
vis (7)



Anti-abrasion pads (7)
Pads anti-abrasion(7)



Small metal mounting bracket (4)
Supports en métal Petit (4)




Large metal mounting brackets (3)
Supports en métal grande (3)



Surface cleaner (2)
Nettoyant de surface (2)



Re-usable tape strips (1)
Réutilisables bandes de ruban (1)

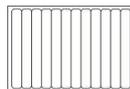

TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED

Long Shank Phillips Screwdriver #2
Longue tige tournevis cruciforme # 2
 Masking Tape
Ruban adhésif
 Clean cloth or paper towel
Chiffon propre ou une serviette en papier
 Felt pen or grease pencil
Stylo feutre ou crayon gras

INSTALLATION



- Ensure the vehicle is clean and completely dry before installation.
- *S'assurer que le véhicule est propre et complètement sec avant l'installation*



- This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the hood surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.
- *Ce produit utilise un adhésif 3M qui exige l'installation et des températures de durcissement de 15 ° à 43 ° C (60 ° à 110 ° F) pendant 1 heure pour développer une adhérence maximale à la surface du capot. Ne pas installer ce produit à la bonne température ou laisser le temps de séchage adéquat avant utilisation n'est pas couvert par la garantie.*



- Proper installation of the adhesive pedestal system requires the use of a #2 Phillips screwdriver, preferably with a long shaft. The shaft of the screwdriver needs to fit through the hole in the pedestal. Use of the correct screw driver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of electric screwdriver.
- *L'installation correcte du système de piédestal adhésif exige l'utilisation d'un tournevis à tête étoilée n° 2, préférentiellement à jambe longue. La jambe longue doit s'ajuster dans le piédestal à travers le trou. L'utilisation du tournevis approprié facilitera une installation sans problème. Ne pas tenter d'utiliser le tournevis n°1 ou un plus petit tournevis à tête étoilée, ou n'importe quel type de tournevis électrique.*

CARE

Hand clean the protector using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
 Avoid automatic car-wash equipment where a brush and/or soft cloth come in contact with the hood protector. Touch-less style automatic car-wash equipment is less likely to harm the hood protector.

SOINS

Main nettoyer le protecteur en utilisant un savon doux et de l'eau ou un nettoyant plastique seulement.
 Évitez l'équipement automatique de lavage automobile où une brosse et / ou un chiffon doux entrent en contact avec le protecteur de la hotte. Équipements de lavage automobile automatique Touchez-moins de style est moins susceptible de nuire à la protection de la hotte.

SERVICE

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the hood.

SERVICE

Vérifiez périodiquement pour confirmer le protecteur est solidement fixé à la hotte.

WARNINGS

- Do not pull/push on the protector when opening/ closing the hood.

MISES EN GARDE


- Ne tirez pas / push sur le protecteur lors de l'ouverture / fermeture du capot.

NOTE

On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

REMARQUE

Sur certains véhicules, il peut être nécessaire d'ajuster le pare-chocs du capot et / ou de verrouillage pour un dégagement adéquat.

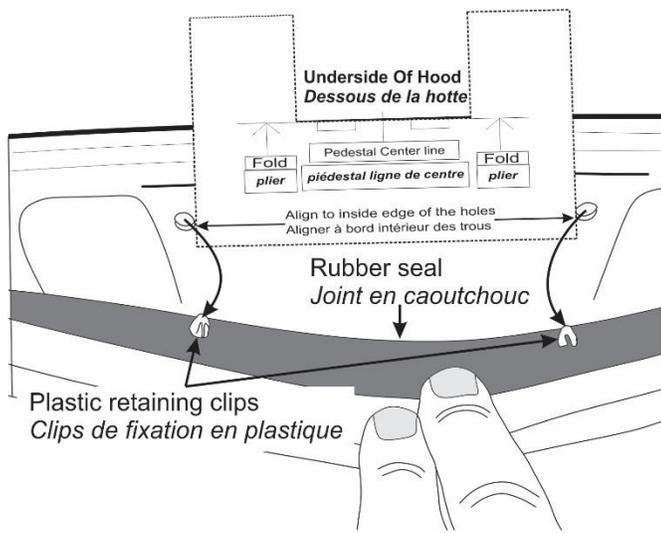

Centering Template is found on page 7

1. To gain access for centering template, unfasten the two (2) innermost plastic retainers holding the rubber gasket to the underside of the hood.

- Cut out and fold Centering Template. Align with the two (2) holes exposed in previous step and mark center line of the hood.
- Remove template and reattach gasket.

Pour accéder à détacher gabarit de centrage des deux éléments de retenue (2) la plus interne en plastique qui maintiennent le joint d'étanchéité en caoutchouc sur la face inférieure de la hotte.

- Découper et plier centrage modèle. Aligned les deux (2) trous exposés dans les précédents ligne de centre de l'étape et marque de la hotte.
- Retirez le gabarit et la rattacher joint.

2. Using the surface cleaner, wipe the center section of the hood as illustrated, and dry with a clean cloth or paper towel.

Utilisation du nettoyant de surface, essuyez la partie avant du capot comme illustré, et séchez avec un chiffon propre ou une serviette en papier.

! Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.

Important! Une préparation appropriée de la surface du capot assure une adhérence maximale de l'adhésif.

3. Remove the protective film from one of the large pedestals, align the center indicator on the pedestal with the mark at the center of the hood edge and install the pedestal.

TIP: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. "Wet out" the adhesive to the hood surface by applying pressure with your finger and thumb around the complete surface of the pedestal.

Retirez le film protecteur de l'un des grands socles, aligner l'indicateur de centre sur le piédestal de la marque au centre du bord de la hotte et installer le piédestal.




ASTUCE: Crochet les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et tourner l'appareil en position. «Humide sur» l'adhésif à la surface du capot en appliquant une pression avec le pouce sur la surface complète de la colonne.


Use caution to avoid contaminating adhesive surface

Faites preuve de prudence pour éviter de contaminer la surface adhésive

! Important: "wetting out" of the pedestals will ensure maximum adhesive bond.

Important: le "mouillage à" des socles assurera une adhérence maximale de l'adhésif.

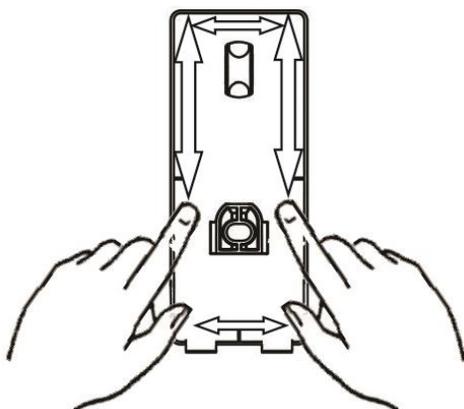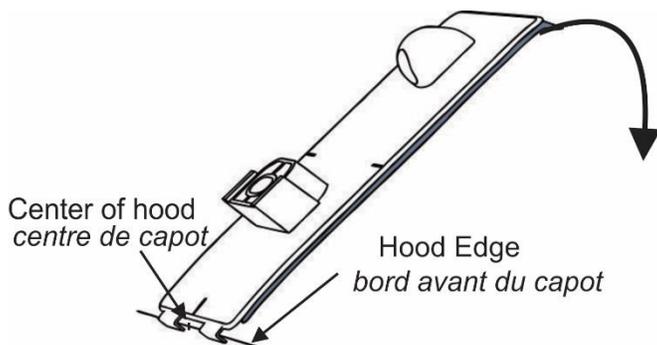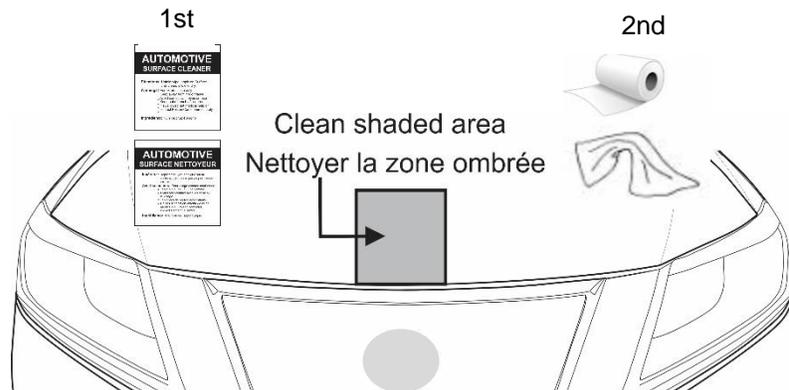


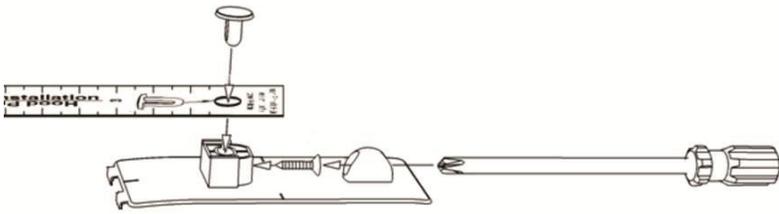


* Tape measure is always located below the measuring point*

* Ruban à mesurer se situe toujours en dessous du point de mesure *




1st

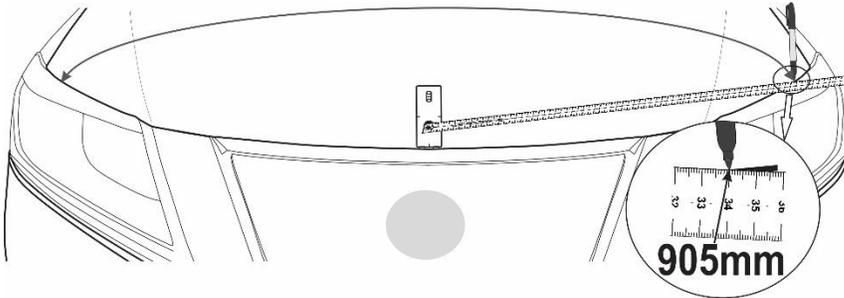

2nd

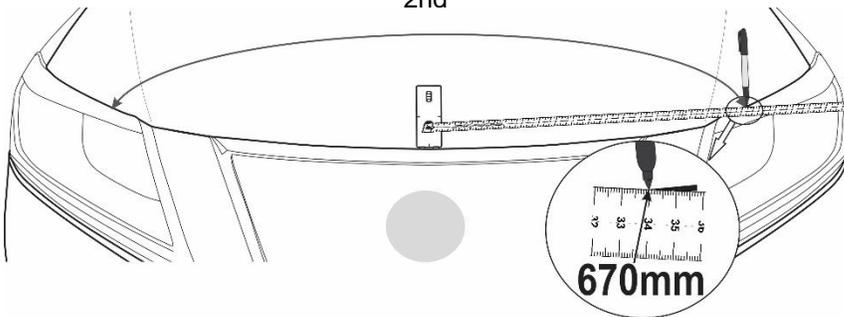

3rd

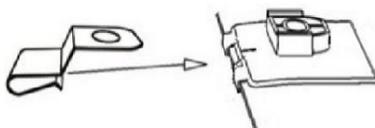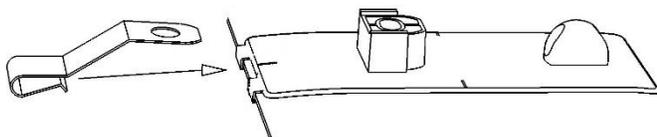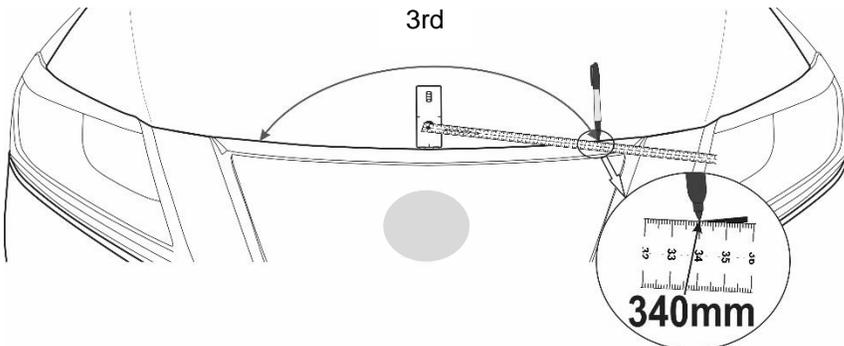

4. Insert a pin through the hole in hood protector installation tape and into the installed center pedestal and install a screw as shown.


Insérer une broche dans le trou de la bande de montage et le capot de protection dans le piédestal central installé et installer une vis, comme illustré.

5. The positions of the pedestals are shown in the **illustrations**. Mark the hood edge with a felt pen or grease pencil at these locations.

Les positions des piédestaux sont présentés dans les figures. Marquez le bord du capot avec un stylo feutre ou crayon gras à ces endroits.



6. Starting at the outermost locations dry fit the remaining pedestals using the corresponding metal mounting brackets to temporarily hold them in position.

À partir de l'emplacement ultrapériphériques sécher monter les socles restants en utilisant le métal correspondant supports de fixation pour maintenir temporairement en position. Une fois l'emplacement a été créé, utilisez le support de montage métallique pour maintenir le pied en place.

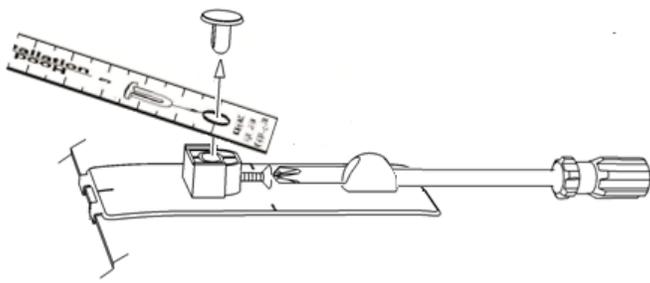


- Remove the hood protector installation tape measure by loosening the screw and removing the pin. Place the hood protector on the pedestals to confirm proper positioning. Ensure the holes in the protector align with those in the pedestals. If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

Retirer le ruban à mesurer d'installation capot de protection en desserrant la vis et retirer la broche. Placez le déflecteur de capot sur les socles pour confirmer le bon positionnement. Assurer les trous du déflecteur aligné avec celles des caissons. Si nécessaire, repositionner les socles afin que tous les postes d'attache sont corrects et le déflecteur est bien centré.

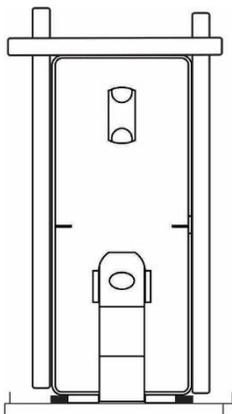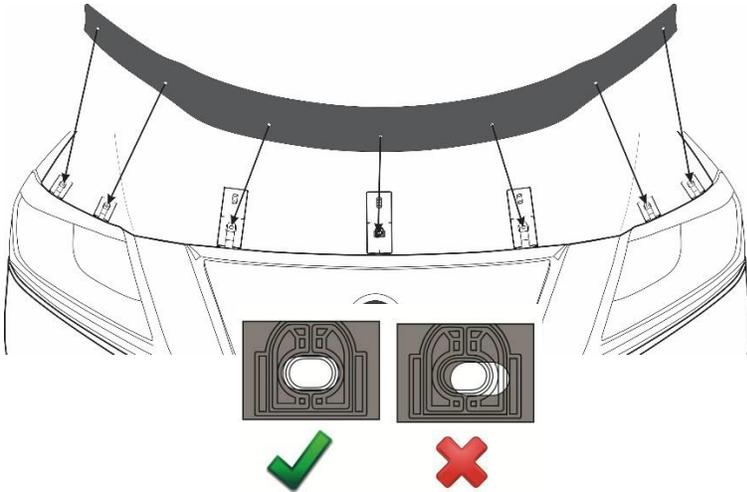

- Remove the hood protector, and outline the perimeter of the pedestals with masking tape or the re-usable tape strips supplied to help final installation.

Retirer le déflecteur de capot, puis délimiter le périmètre des piédestaux avec du ruban-cache ou de la bande de ruban repositionnable pour l'installation finale.

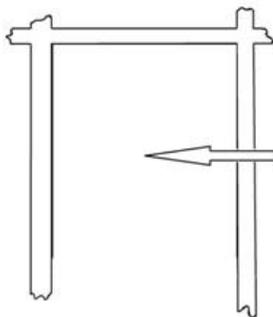

- Remove the metal brackets and pedestals and thoroughly clean the outlined area with the alcohol wiping pad. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.




Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.

Retirez le piédestal et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le tampon d'alcool d'essuyage. Essuyer avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera toute trace de cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface du capot dans la zone de collage.



Important! Une bonne préparation de la surface du capot assurera une adhérence maximale de l'adhésif.

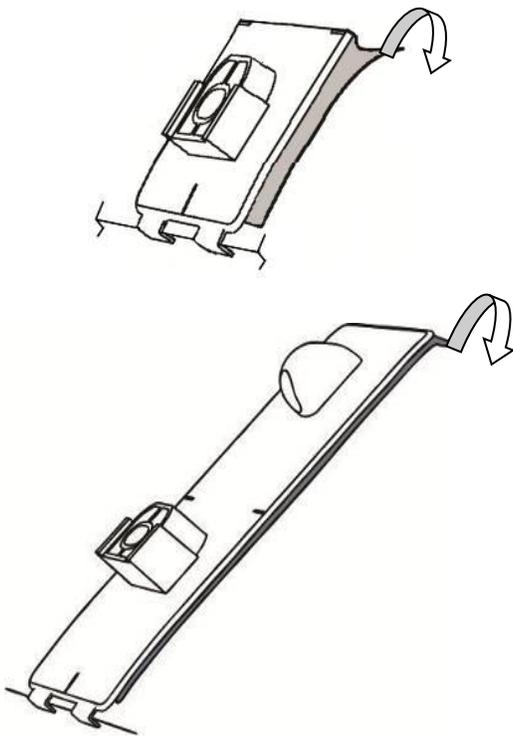

10. One pedestal at a time, remove the protective backing from the adhesive and install on the hood surface.

Un piédestal à la fois, retirer la pellicule protectrice de l'adhésif et installer sur la surface du capot.

Use caution to not contaminate the adhesive surface

Faites attention de ne pas contaminer la surface adhésive


Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the masking tape and "wet out" the adhesive to the hood surface by applying pressure with your thumb around the complete surface of the pedestals.

Astuce: Accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, enlever le ruban de masquage et "mouiller" le socle en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface des piédestaux.








Important: "wetting out" of the pedestals will ensure maximum adhesive bond.

Important: "mouillage à« des socles assurera une adhérence maximale adhésif.

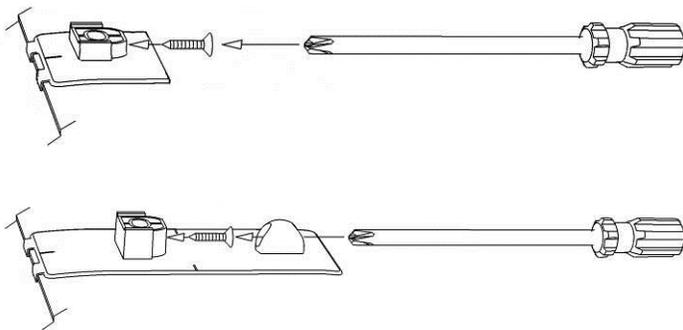

11. Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will later install.

Insérer une vis à tête plate dans chaque piédestal, puis la tourner en quelques mouvements. La pointe de la vis ne doit pas pénétrer dans le trou où l'épingle de fixation s'installera plus tard.

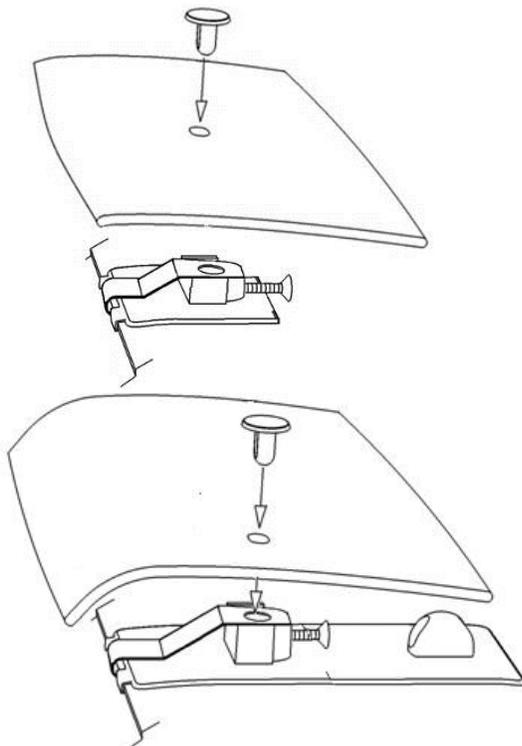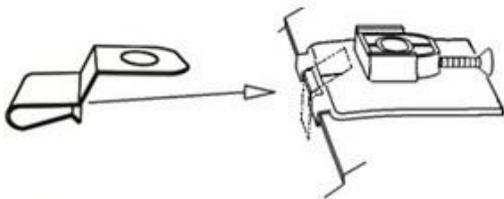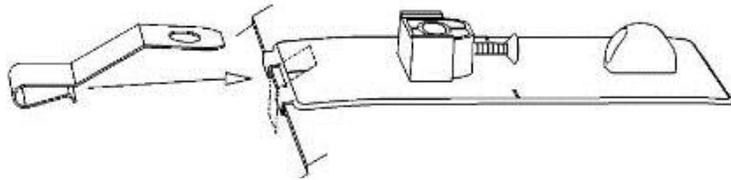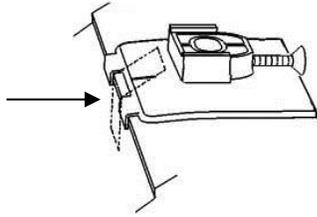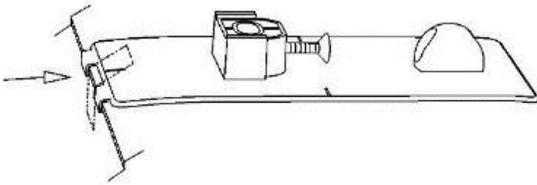

12. Peel and fold an anti-abrasion pad in half over the hood edge between the fingers on each pedestal.

Décoller et plier en deux le tampon à pellicule anti-abrasive sur le rebord du capot entre les crochets du piédestal.

13. Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads installed previously. Ensure each bracket is fully engaged over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.

Installer un support de montage en métal sur le rebord du capot et sur le tampon à pellicule anti-abrasive monté antérieurement. S'assurer que le support est bien fixé sur le rebord du capot et que le trou dans le support est aligné avec le trou dans le piédestal.


14. Place the protector on the pedestals and, starting at the center location, install a pin through the protector and into the pedestal. Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.

Placez le protecteur sur le piédestal et à partir de la position centrale installer une broche à travers le dispositif de protection et dans le socle. Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer un bon positionnement des composants, tout en serrant simultanément la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour autres endroits sur pied.

NOTE: Only tighten screws a few turns so the pins are held in place but there is still some movement of the protector as this assists in final alignment of all attachment positions.




NOTE: Ne serrer les vis de quelques tours afin que les broches sont maintenues en place mais il ya un certain mouvement de la protection que ceci aide à l'alignement final de toutes les positions de fixation

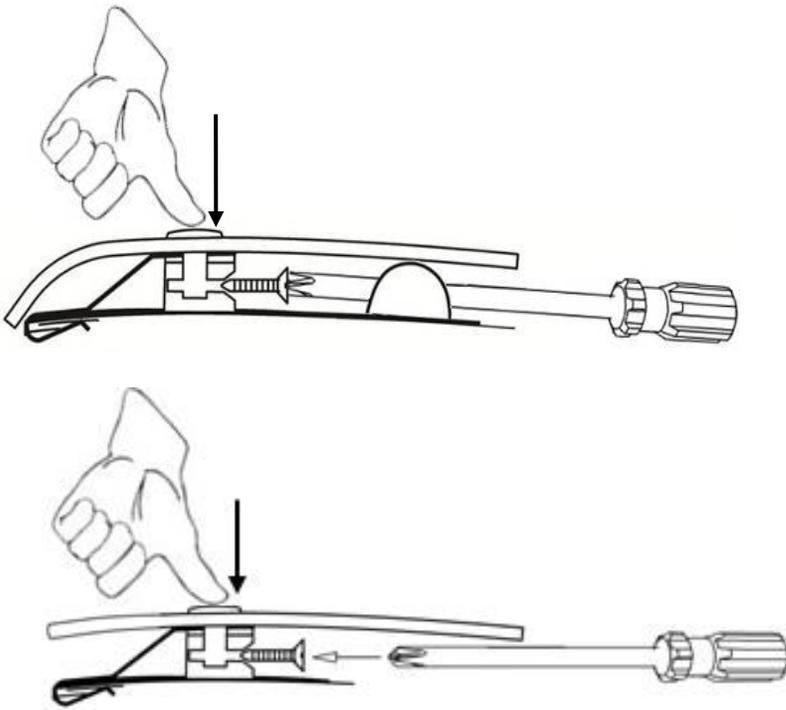


- Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed in step 14. To ensure proper seating of the components, maintain slight pressure on the pin while simultaneously tightening the screw. Repeat for all remaining pedestal locations.

À partir de l'emplacement du centre serrer toutes les vis qui ont été lâchement installés à l'étape 14. Pour assurer un bon positionnement des composants, maintenir une légère pression sur la broche tout en serrant la vis simultanément. Répétez l'opération pour tous les emplacements de piédestal restants.

Centering Template Modèle de centrage

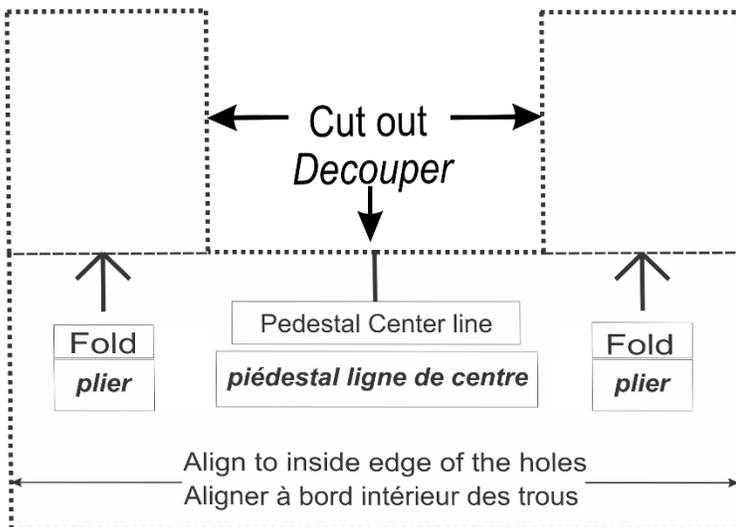

Cut Centering Template out
Couper centrage modèle sur

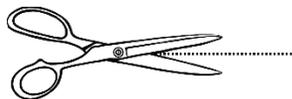

NOTE: To allow the adhesive to cure do not wash the vehicle for 24 hrs. Please inform the customer of this.

NOTE: *Pour permettre adhésif pour guérir ne pas laver votre véhicule pendant 24 heures. S'il vous plaît informer le client de cette.*