



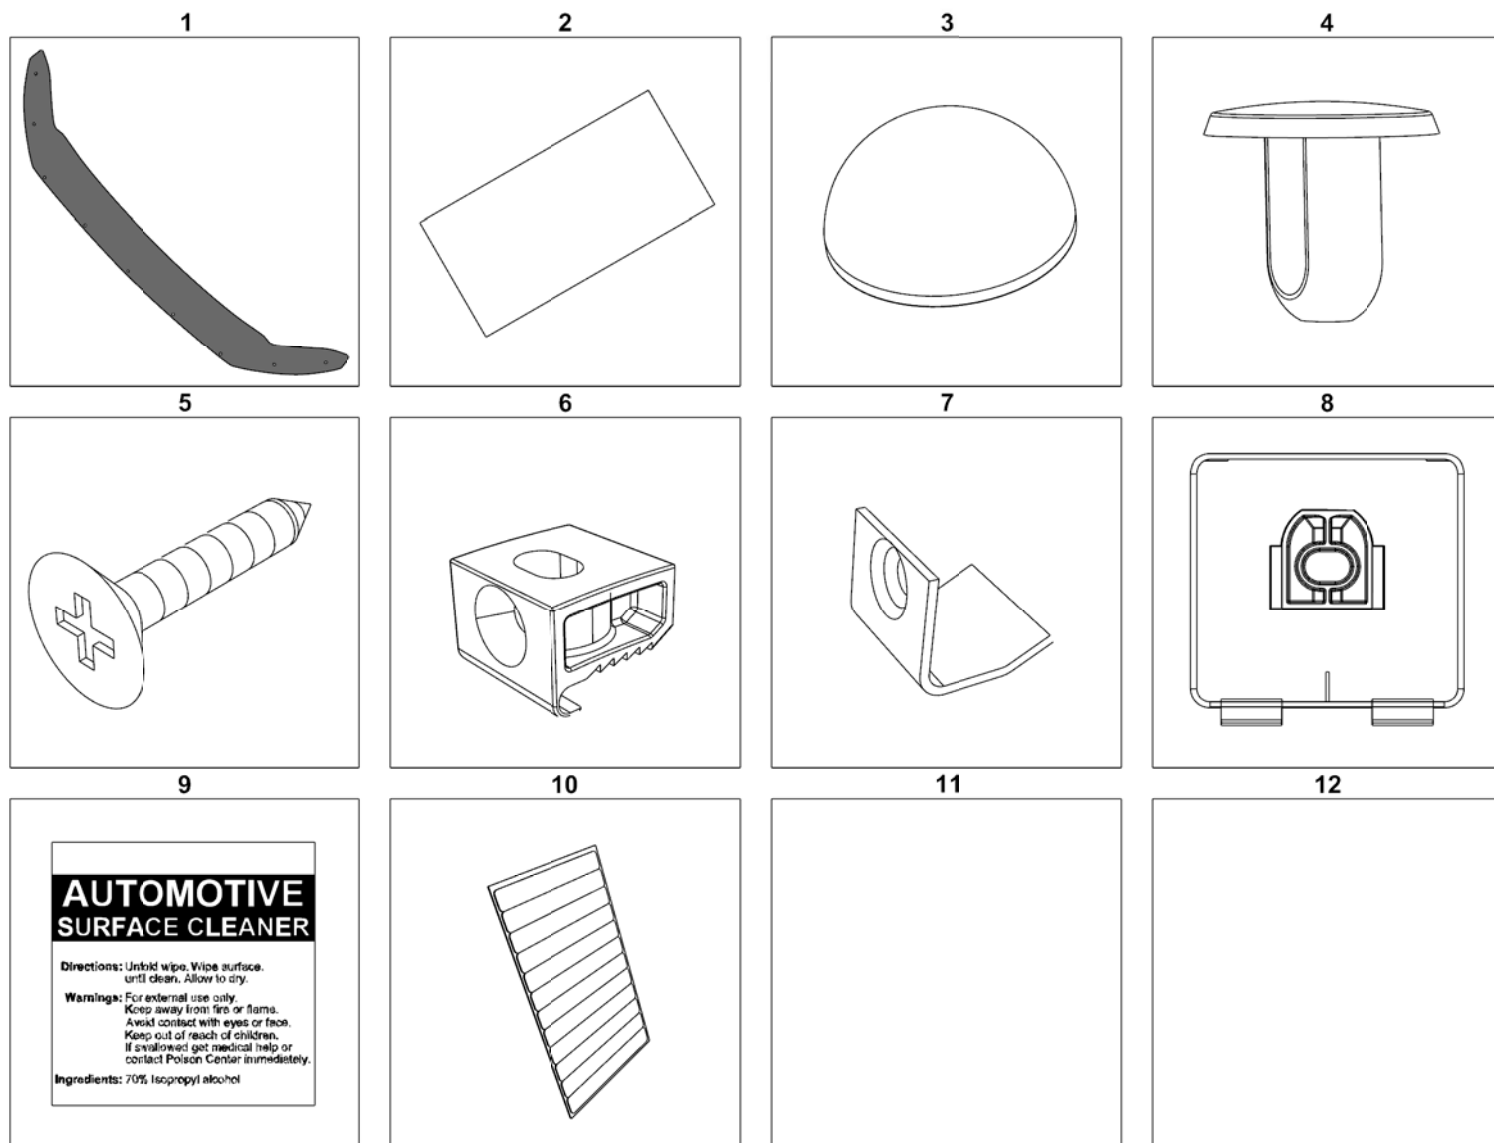

#	QTY.	Description
1	1	Hood protector Protège-capot
2	5	Anti-abrasion film pads large Tampons anti-abrasion grande
3	7	Bumpers
4	9	Pins Épingle
5	9	Screws Vis
6	5	Clip Bodies Corps du clip
7	5	Metal "L" brackets Supports en métal "L"
8	4	Adhesive pedestal Des socles de montage
9	1	Surface Cleaner Nettoyant de surface
10	1	Re-useable tape strips Bandes de ruban adhésif réutilisable

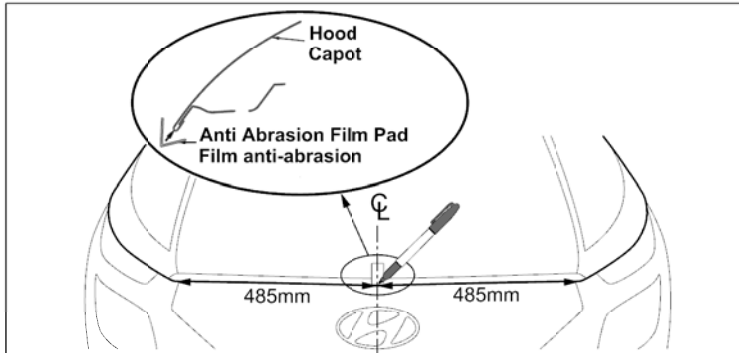


1 Mark hood center Marquer le centre du capot

1

M-OZ

1. Use measurements to estimate centre of the hood and wrap an anti-abrasion film pad over the hood edge.
1. Utiliser des mesures pour estimer le centre de la capot et Enroulez un film protecteur anti-abrasion sur le bord de la cagoule
2. confirm measurements are equal from side to side and put a mark on the antiabrasion pad where actual the centre is.
2. Vérifiez que les mesures sont égales d'un côté à l'autre et mettez une coche sur le patin antiabrasion où se trouve le centre.

Repeat for other side Répéter pour l'autre côté

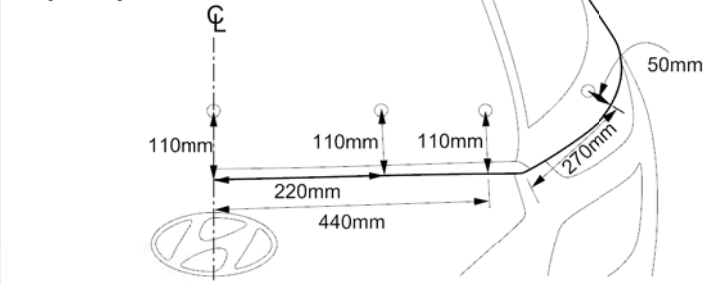

2 Place bumpers Placer des tampons


2

Using the dimensions in the illustration, peel the protective backing from a bumper and place it in position on the hood.
En utilisant les dimensions indiquées dans l'illustration, retirez le support de protection des bumpers et placez-les sur le capot.

Bumpers must be installed on hood. If they are installed on the hood protector they may wear through the paint on the hood!
Les bumpers doivent être installés sur la hotte. S'ils sont installés sur le protège-capot, ils risquent de s'user à travers la peinture du capot!



Repeat for other side Répéter pour l'autre côté

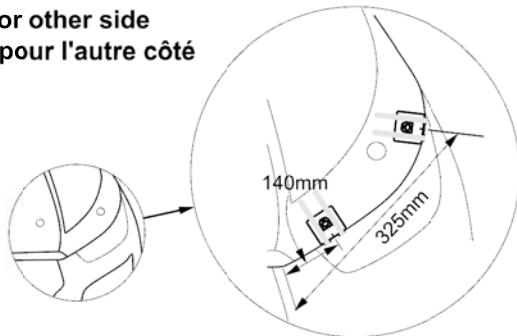

3 Temporarily position pedestals Installer temporairement les socles extérieurs


3

M-OZ

Using the repositionable tape strips, temporarily place a mounting pedestal in the position illustrated.
En utilisant les bandes adhésives repositionnables, placez temporairement un socle de montage dans la position illustrée. Alignez le trou central avec le repère central du

Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!

Le marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première fois!

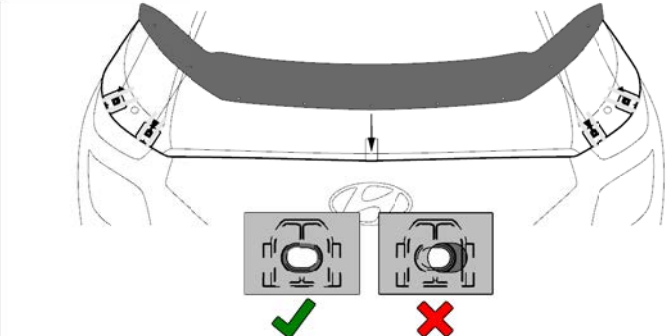


4 Test fit hood protector Placement du protecteur

4

Align the centre hole with the centre mark on the anti-abrasion pad. Verify the holes in the protector align with the those in the two pedestals. If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

Alignez le trou central avec la tique centrale du tampon anti-abrasion. Vérifiez que les trous du protecteur sont alignés sur ceux des piédestaux. Si nécessaire, repositionnez les piédestaux que toutes les positions de fixation soient correctes et que le protecteur soit bien centré.



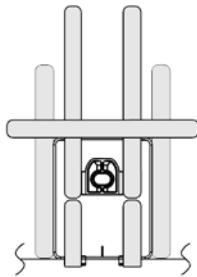

Outline pedestals Contour piédestal


5

M-HOZ

Once the location of each pedestal has been established, outline its position with the supplied tape strips or masking tape.
Une fois que l'emplacement de chaque piédestal est établi, indiquez-le à l'aide des bandes adhésives fournies ou du ruban-cache.



Proper marking and prepping of all pedestal locations is critical. Accurately installing them in the exact position is very important. Once attached, the pedestals are very difficult to remove - place them correctly the first time!
Le marquage et la préparation corrects de tous les emplacements des piédestaux sont essentiels. Les installer avec précision dans la position exacte est très important. Une fois fixés, les socles sont très difficiles à retirer - placez-les correctement la première fois!

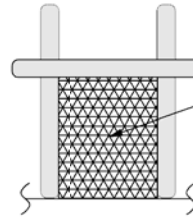

Clean the surface Nettoyer la surface

6


M-HOZ

Remove the pedestal and thoroughly clean the outlined area with the surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.

Retirez le socle et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant pour surfaces. Essuyez avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera que toute la cire, les empreintes digitales et les huiles sont retirées de la surface de la capot dans la zone de collage.



Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.
Important! Une bonne préparation de la surface du capot garantira une adhérence maximale.

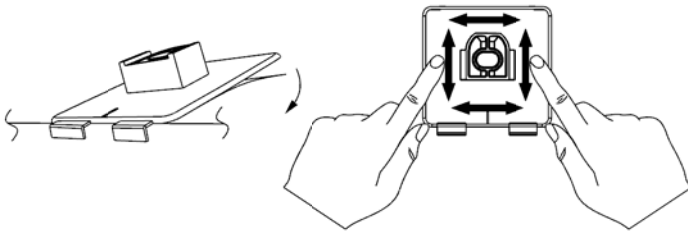

Install pedestals Fixez socles

7


M-HOZ

Remove the red backing from the adhesive and install on the hood surface. Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the tape strips and "wet out" the pedestal base by applying pressure with your thumb around the surface of the pedestals.

Retirer le support rouge de l'adhésif et l'installer sur la surface du capot. Astuce: accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, enlever les bandes de ruban et de "mouiller" la base du piédestal en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface des piédestaux.



Important: "wetting out" of the pedestal will ensure maximum adhesive bond.
Important: "un mouillage" du piédestal assurera une adhérence maximale adhésif.

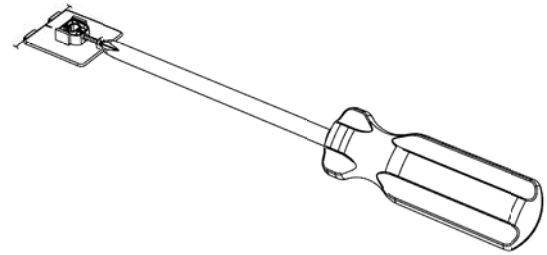


Start screws Commencez vis

8

M-HOZ

Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.

Lancer 'Lancer une vis dans chaque le socle quelques tours. La pointe de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche de fixation permet d'installer plus tard

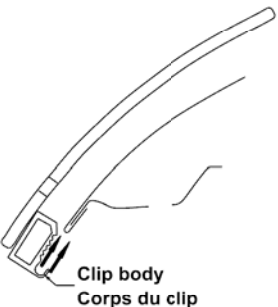


Clip body
Corps du clip

Attach mounting clips, Step 1
Fixez les clips de montage, Étape 1

9

NOTE
At the centre, place a clip body over the anti-abrasion film pad on the edge of the hood.
Placez un corps du clip sur un tampon anti-abrasion sur le bord de la capot.

CAUTION

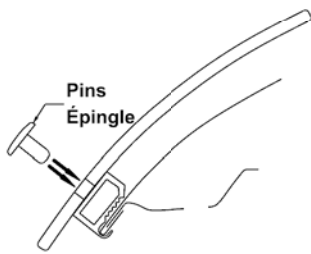


Pins
Épingle

Attach mounting clips, Step 2
Sécuriser les assemblages de clips Étape 2

10

NOTE
Insert a pin through the protector into the clip body.
Insérer une épingle à travers le protecteur dans le corps du clip.

CAUTION

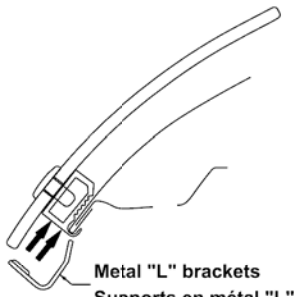


Metal "L" brackets
Supports en métal "L"

Attach mounting clips, Step 3
Sécuriser les assemblages de clips Étape 3

11

NOTE
Place an "L" bracket over the hood edge and against the clip body.
Placez un support en "L" sur le bord du capot et contre le corps du clip.

CAUTION

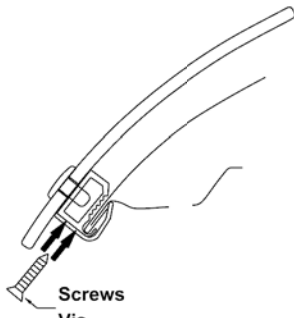


Screws
Vis

Attach mounting clips, Step 4
Sécuriser les assemblages de clips Étape 4

12

NOTE
Insert a screw into the clip body. Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw.
Insérez une vis dans le corps du clip. Maintenez une légère pression sur la goupille pour assurer un bon maintien des composants tout en serrant la vis.

CAUTION

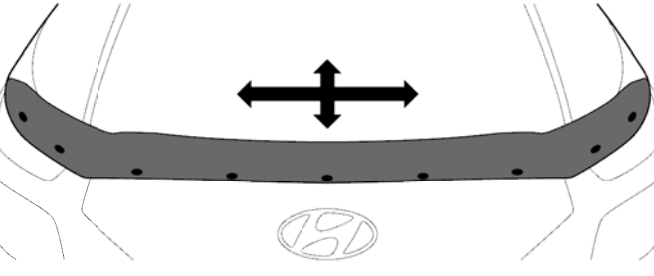


Attach mounting clips, Step 5
Sécuriser les assemblages de clips Étape 5

13

NOTE:
Only tighten screws a few turns, so the pins are held in place, but there is still some movement of the protector. This assists in final alignment of all attachment positions.

NOTE:
Serrez les vis de quelques tours seulement pour que les broches soient maintenues en place, mais le protecteur continue à bouger car cela facilite l'alignement final de toutes les positions de fixation.

CAUTION

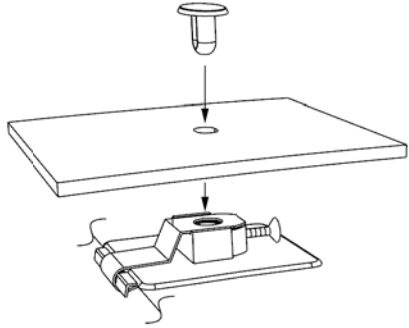


Install pins
Installer des Épingle

14

NOTE
Install a pin through the protector and into the pedestals.
Installez une épingle à travers le protecteur et dans les piédestaux.

CAUTION

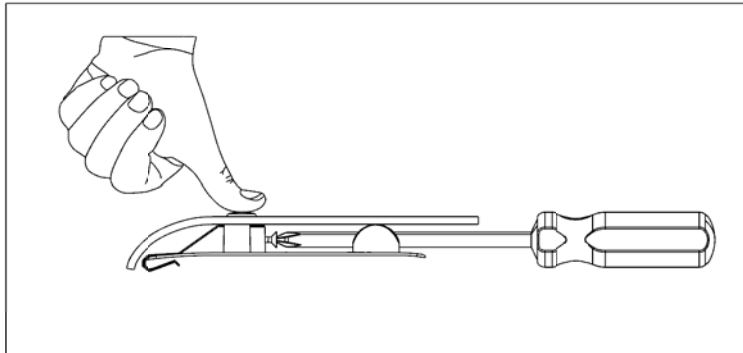

Partially tighten the screws
Serrer partiellement les vis 15


NOTE

Maintain slight pressure on the pin to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw a few turns. Repeat for remaining pedestal locations.

Maintenir une légère pression sur la goupille pour assurer une bonne assise des composants, tout en serrant la vis de quelques tours. Répétez l'opération pour les emplacements de piédestal restants.



Only partially tighten the screws to make sure minor alignment is allowed
Ne serrez que partiellement les vis pour vous assurer qu'un alignement mineur est autorisé.

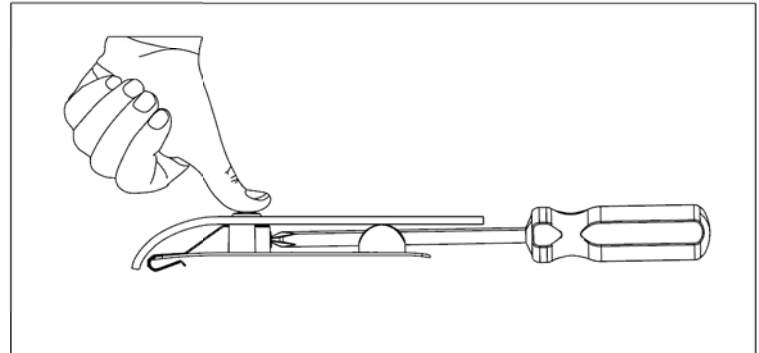

Finish tightening the screws
Terminer le serrage des vis 16


NOTE

Confirm protector is centered on hood. Starting at the center location tighten all the screws that were loosely installed.

Confirmez que le protecteur est centré sur le capot. À partir de l'emplacement central, serrez toutes les vis qui ont été installées sans serrer.



Caution: Do not overtighten screws
Attention: ne pas trop serrer les vis

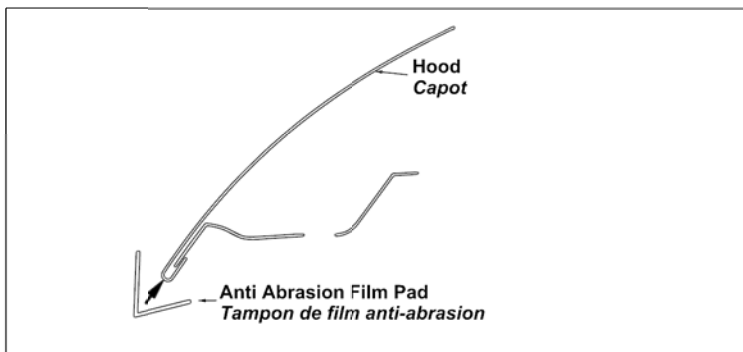


Install remaining Abrasion pads
Installez des plaquettes d'abrasion renommées 17

NOTE

Under the remaining holes in the deflector, peel and fold an abrasion pad over the edge of the hood.

Sous les trous restants dans le déflecteur, pelez et pliez un tampon anti-abrasion sur le bord de la capote.

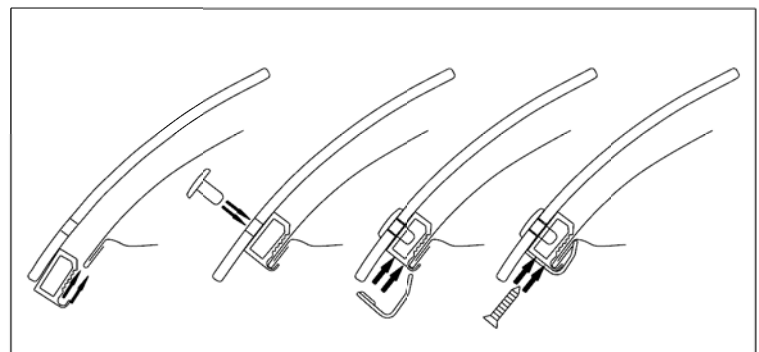

Complete Installation
Installation complète 18

NOTE

Repeat steps 11-14 for the remaining clip locations.

Répétez les étapes 11 à 14 pour les emplacements de clip restants.